



BEIM UNTERFAHREN DER MASCHINE UNBEDINGT DARAUF ACHTEN, DAß DER STAPLER NICHT GEGEN DIE SPINDELABDECKUNG, DEN SPINDELMOTOR UND, FALLS VORHANDEN, DEN TEILEABGREIFER STÖßT! HEBEN SIE DIE MASCHINE NUR UNTER DEM MASCHINENSOCKEL AN! DIE MASCHINE DARF NICHT DIREKT UNTER DEM SCHALTSCHRANK ANGEHOSEN WERDEN!



Abbildung 4-1: Verbringung der Maschine PD mit einem Gabelstapler

4.3.2 Verbringung mit Hubwagen

Die Maschine der Baureihe PD kann mit 2 kurzen oder mit einem langen Hubwagen ausreichender Tragkraft (Maschinengewicht von 2300 kg beachten!) verbracht werden (siehe Abbildung 4-2). Empfohlen wird die Verbringung mit zwei Hubwagen. Wird nur ein Hubwagen verwendet, muß die Gabellänge mindestens 1.8 m betragen, bei zwei Hubwagen jeweils mindestens 1.2 m. Die Maschine wird vorsichtig von der linken Seite (bei Verwendung eines Hubwagens) bzw. von beiden Seiten (bei Verwendung von zwei Hubwagen) möglichst weit unterfahren und nur soweit wie nötig angehoben.



BEIM UNTERFAHREN DER MASCHINE UNBEDINGT DARAUF ACHTEN, DAß DIE HUBWAGEN NICHT GEGEN DIE SPINDELABDECKUNG, DEN SPINDELMOTOR, DEN SCHALTSCHRANK UND, FALLS VORHANDEN, DEN TEILEABGREIFER STOßEN! HEBEN SIE DIE MASCHINE NUR UNTER DEM MASCHINENSOCKEL AN! DIE MASCHINE DARF NICHT DIREKT UNTER DEM SCHALTSCHRANK ANGEHOSEN WERDEN!



Abbildung 4-2: Verbringung der Maschine PD mit zwei Hubwagen

4.3.3 Verbringung mit einem Kran

Die Maschine der Baureihe PD kann mit einem Kran ausreichender Tragkraft (mindestens 3500 kg - Maschinengewicht von 2300 kg beachten!) verbracht werden. Das Heben der Maschine erfolgt mit zwei Stangen und Seilen. Die Stangen ($\varnothing$ 40 mm, Länge ca. 1.55m, Material St 37) werden durch die entsprechenden Öffnungen im Maschinensockel geschoben. Achten Sie beim Anbringen der Seile darauf, daß diese die Maschinenverkleidung/die Schutztüren nicht eindrücken und somit beschädigen. Sichern Sie die Seilenden an den Stangen durch Federstifte. Verwenden Sie eine Holzplatte als Abstandshalter (siehe Abbildung 4-3).

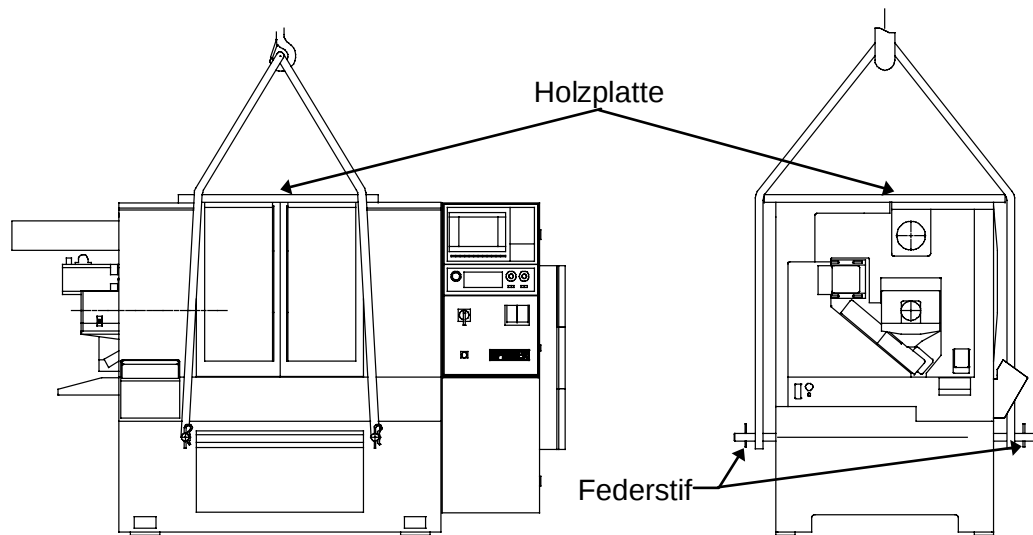


Abbildung 4-3: Verbringung der Maschine PD mit einem Kran



NICHT UNTER SCHWEBENDE LASTEN TRETEN!



SCHRÄGES HÄNGEN DER MASCHINE BEIM VERBRINGEN MUß VERMIEDEN WERDEN! EINE SICHERE VERBRINGUNG IST DANN NICHT MEHR GEWÄHRLEISTET, UND DIE MASCHINE KANN BESCHÄDIGT WERDEN!

ACHTEN SIE AUF DIE TRAGKRAFT DER SEILE!

DIE SEILENDEN MÜSSEN UNBEDINGT DURCH FEDERSTIFTE GESICHERT WERDEN!